

„CONTREFAÇON“


AZIATIQUE



„CONTREFAÇON“

AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

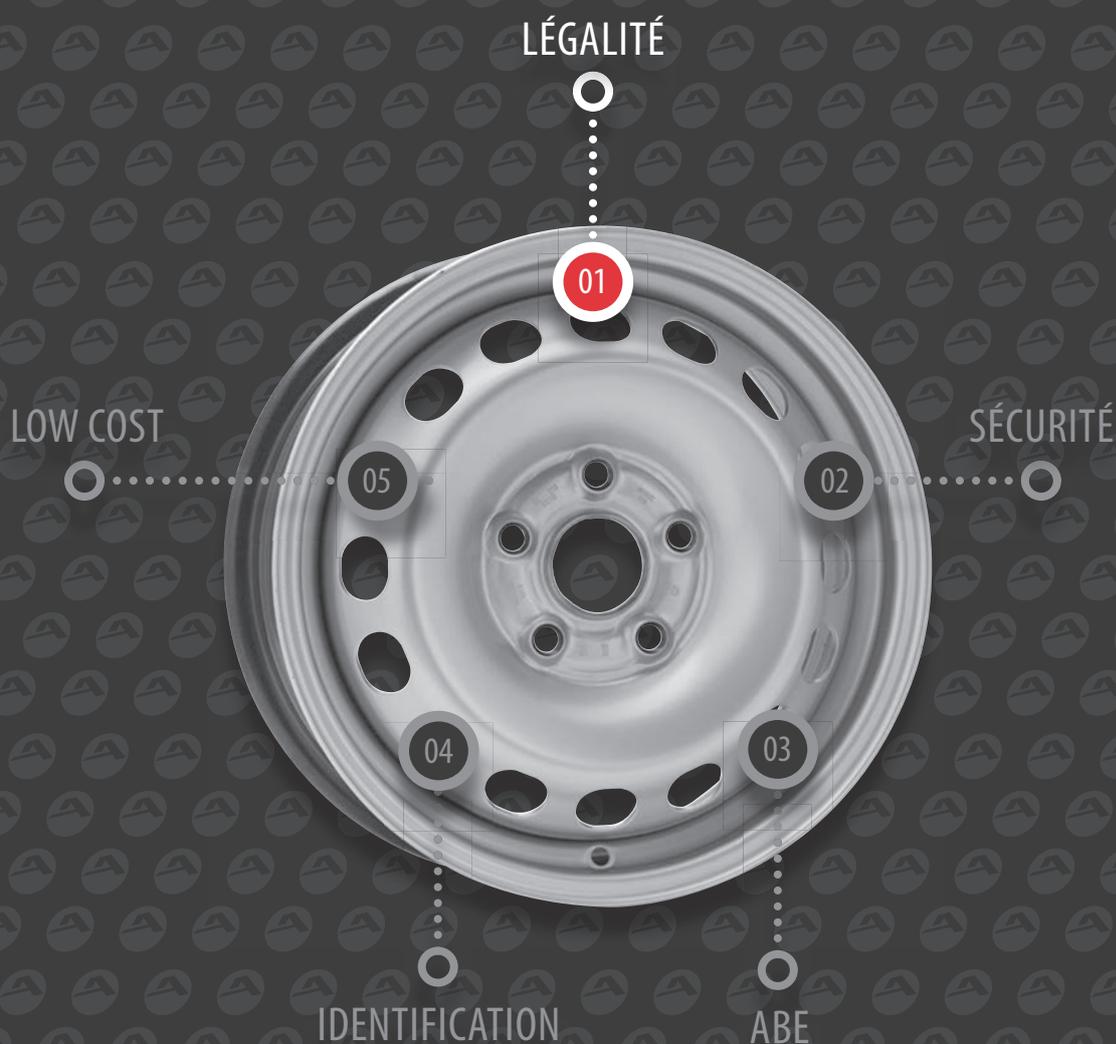

01 LÉGALITÉ

HOMOLOGATION



• ILLÉGAL

EXEMPLE:

Jante Toyota Avensis 9265:

Aucune homologation, identification incomplète, code article KFZ falsifié.

Design	Anzahl der Zuordnungen mit 6x15-ET47	Verbleibende Anzahl mit Achslast bis 1110 kg	Verwendung (%)	KW-Bereich	Reifen	A02 AD4 AD5 AD6 A
			100%	77-77	195/65R15 205/60R15	A13 111 A13 111
			96%	63-118 63-118	185/65R15 205/60R15	T11 T11
	707	678	100%	63-118 63-118	195/65R15 205/60R15	A13 A33
			36% / 41,80%	65-118 65-118	195/65R15 205/60R15	A13 111 A13 T80 T91 111
			15%	51-60	195/65R15	A13 T91 T95 111
	2907	1116	38%	75-103	195/65R15	A13 T81 T95 111
	30	18	45%	75-103	205/60R15	A13 M-S 110
	2132	298	14%	55-110 65-110	195/65R15 205/60R15	A13 R37 111 A33 111
	2997 / 2589	1081 / 1055	36,09% / 41,80%	75,77-80	195/65R15	A13 T81 T95 111
	2482	370	15%			A02 AD4 P
	598	18	3%	75-103	195/65R15	A13 M-S 111
	2482	370	15%	75-103	205/60R15	A13 M-S 110
	178	13	7%	55-110 65-110	195/65R15 205/60R15	R37 111 T11
	13	0	0%	59-110	195/65R15	A13 R37 111
	205	205	100%	59-110 69-103	195/65R15 205/60R15	A11 111 A31 111
	717	717	100%	59-90 59-90	195/65R15 205/60R15	A11 111 A31 111
	717	717	100%	55-110 65-110	195/65R15 205/60R15	A13 R37 111 A33 111
	717	717	100%	55-110	195/65R15	A13 R37 111

• FAUTIF

EXEMPLE:

Jante Skoda Oktavia 1Z:

Charge portative insuffisante signifiant que 1.116 applications sont admises au lieu des 3.084 (36% de toutes les applications).



• INCOMPLET

EXEMPLE:

Jante Groupe Volkswagen 9165:

ABE pas encore attribué.


Marquage de la jante:

31-11 15x6J KBA48677 ET47.

„CONTREFAÇON“


AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

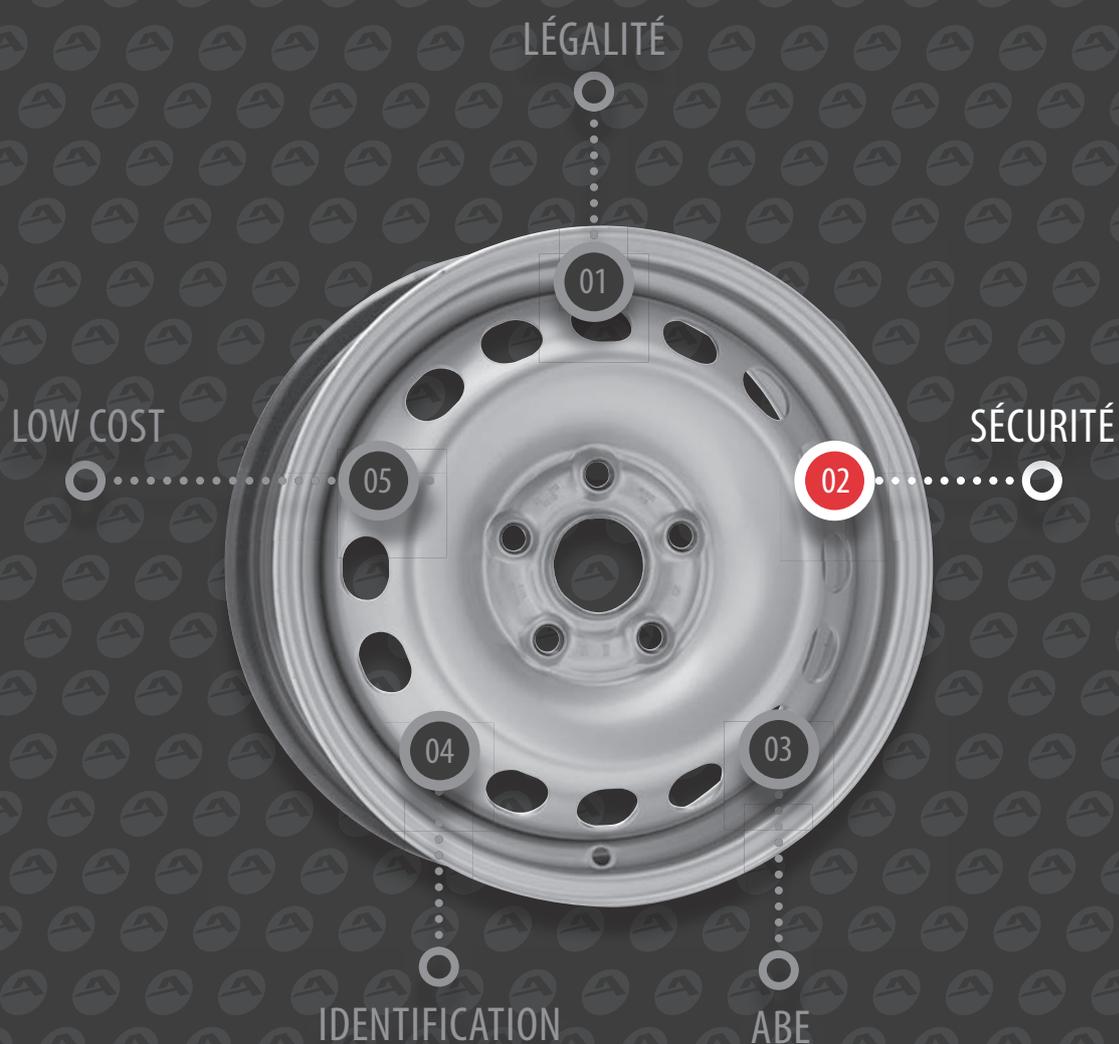

02 SÉCURITÉ

RAPPORT TÜV AUTRICHE

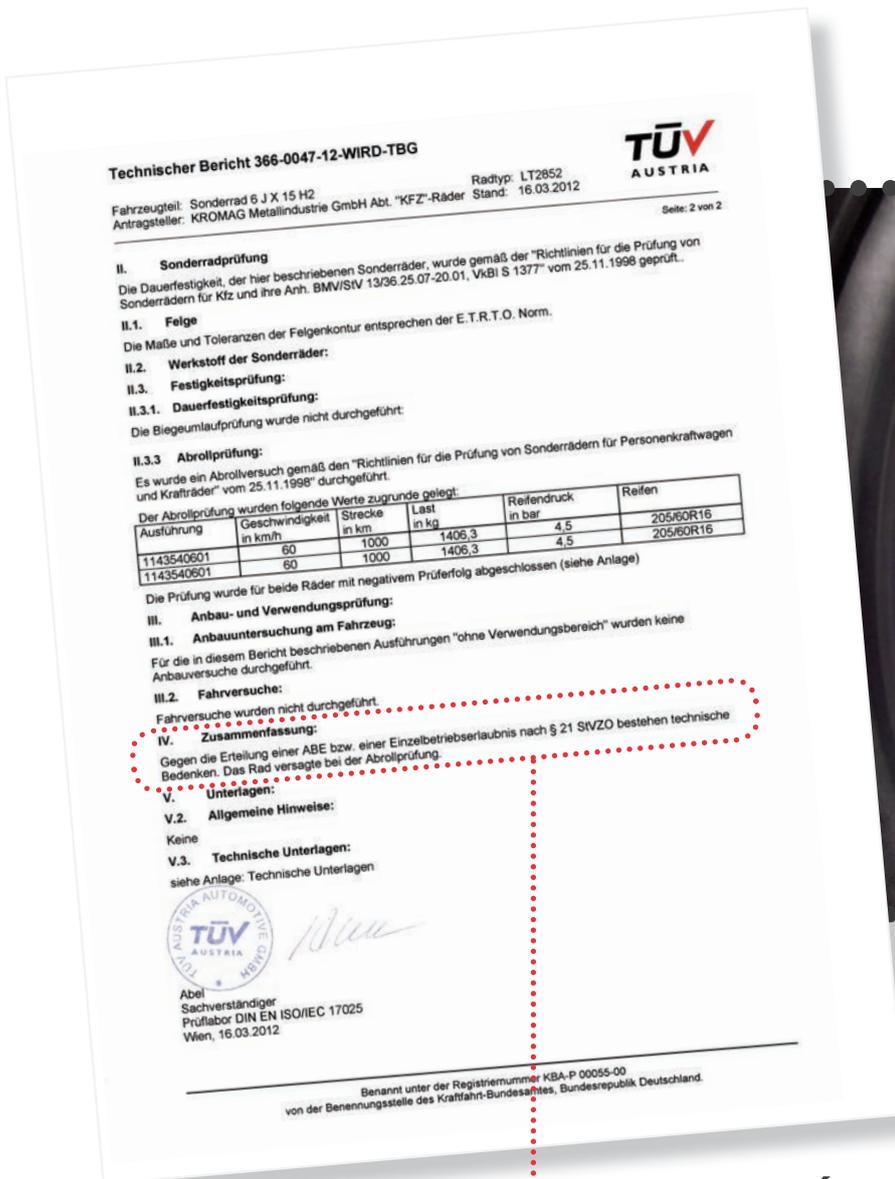


• RÉSUMÉ RAPPORT TÜV:

IV. RÉSUMÉ:

Il y a des incertitudes lors de l'allocation d'un ABE ou une approbation individuelle pour le type suivant §21 StVZO. La jante n'a pas passé le test „cylindrage de jante“.

02 SÉCURITÉ

FORCE PORTATIVE INSUFFISANTE

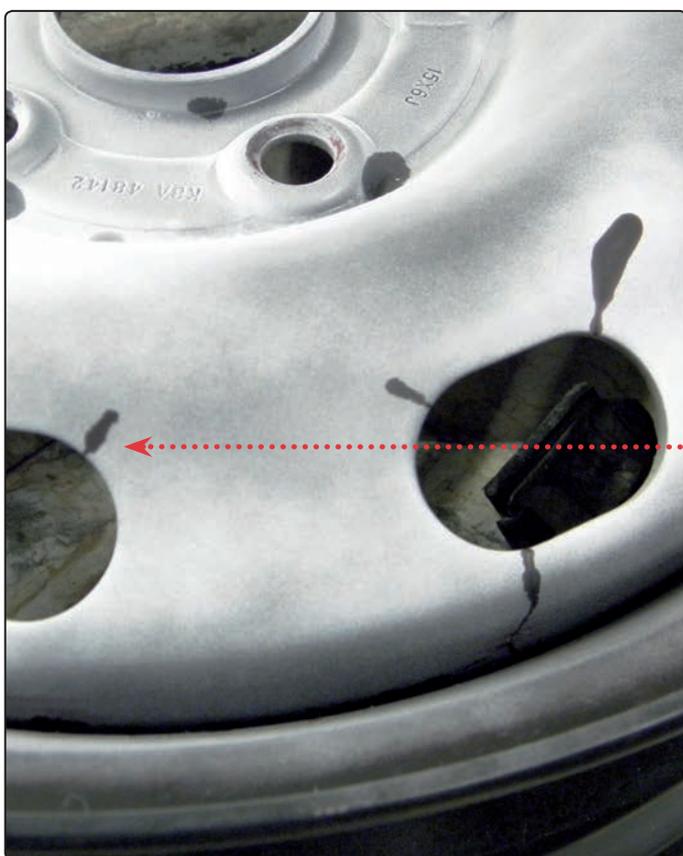

- **FORCE PORTATIVE INSUFFISANTE**

EXEMPLE:

*Jante Groupe Volkswagen 9165:
Début de déchirure à côté des trous de
ventilation par 555kg de pression au lieu de
625kg.*

- **BOULONS QUI SE DÉVISSENT**

EXEMPLE:

*Jante Mazda 9980:
Couche de laque trop épaisse.*



02 SÉCURITÉ


SURCHAUFFE DES FREINS



- **SURCHAUFFE DES FREINS**

EXEMPLE:

*Jante Groupe Volkswagen: 9165:
10 trous de ventilation au lieu de 20 et
mauvaise alignement de la jante et cache-
moyeu.*

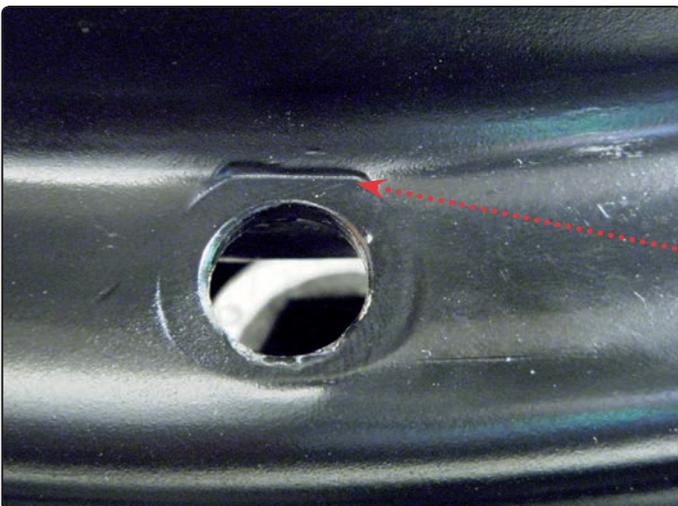

- **ENDOMMAGEMENT
AU PNEU OU SOUPAPE**


EXEMPLE:

*Jante Groupe Volkswagen 9165:
Rudesse autour du trou de la valve.*

„CONTREFAÇON“


AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

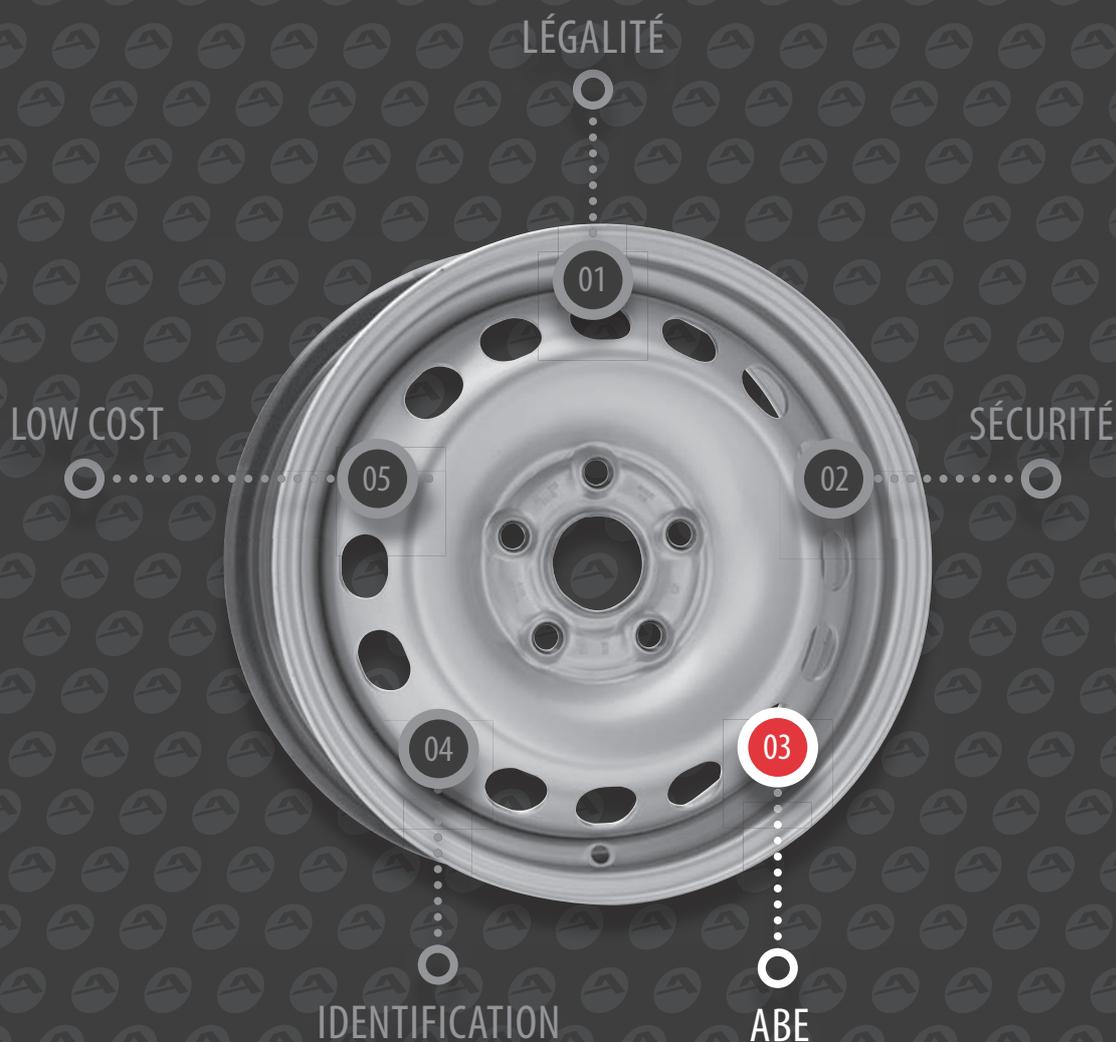

03 ABE

CONTOURS DE ROUE LIBRE

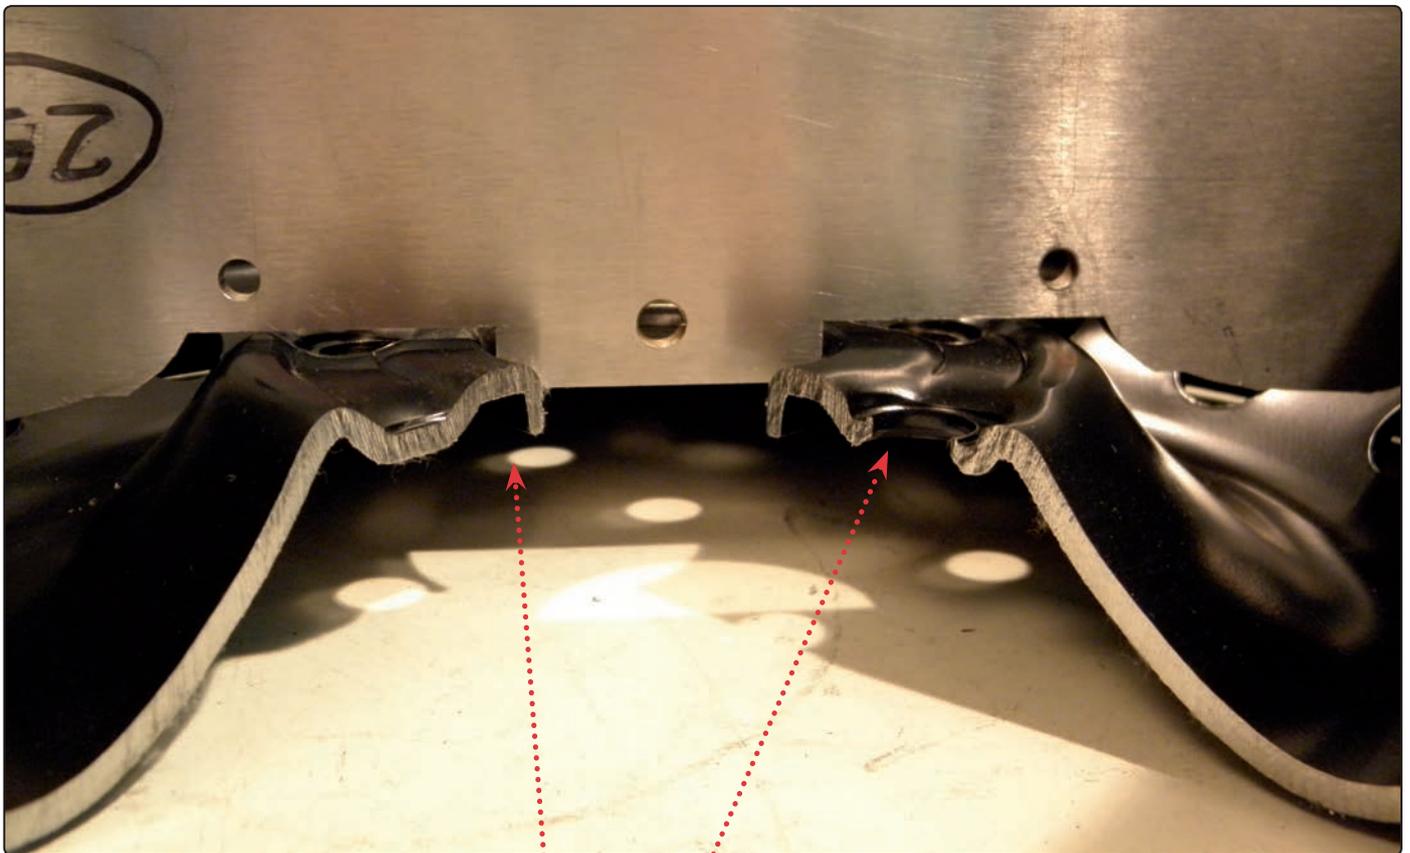

• CONTOURS ET FREINS

EXEMPLE:

*Jante Groupe Volkswagen 9165:
Roue bloqué sur certains modèles
du Groupe Volkswagen.*

• MESURES

EXEMPLE:

*Jante Groupe Volkswagen 9165:
Les mesures des 3 modèles testés
dépassent largement les taux de tolérance.*

28250	Inner radial runout	Specific gauge	1 / batch	RQC	2	mm	$\leq 0,6$	1,05	2	0,71
-------	---------------------	----------------	-----------	-----	---	----	------------	------	---	------

03 ABE CACHE MOYEU



• CACHE MOYEU


EXEMPLE:

Jante Opel 9045:

Le cache moyeu ne s'adapte pas à cause d'un profil de jante différent et l'épaisseur du matériel qui ne correspond pas aux spécifications.

„CONTREFAÇON“ AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

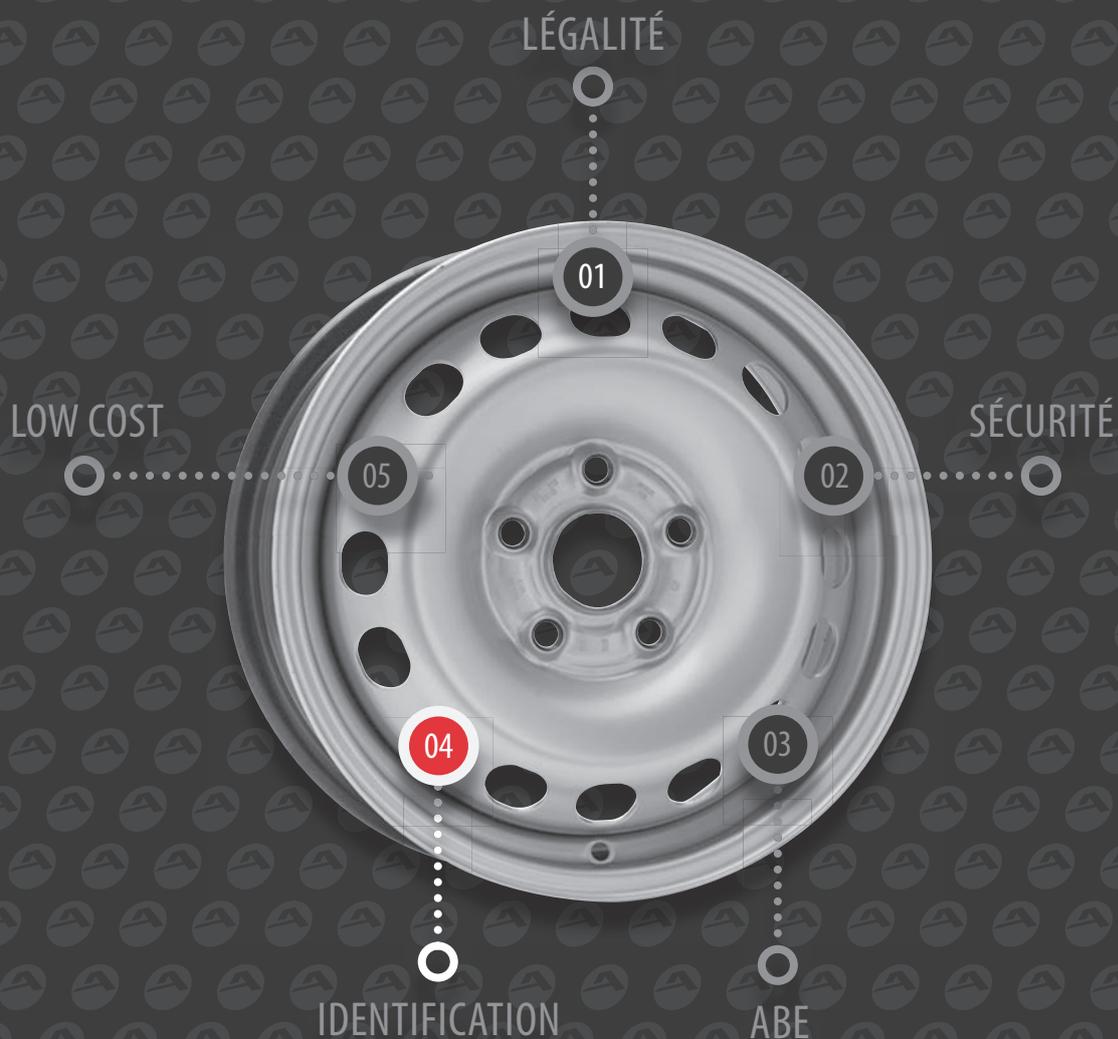

04 IDENTIFICATION

MARQUAGES SUR LEVOILE-CŒUR DE LA JANTE

RESPONSABILITÉ



• INCOMPLET

EXEMPLE:

Jante Volkswagen 7500:

Marquage sur le voile

Mais rien sur le cœur de la jante.

• AUCUN MARQUAGE

EXEMPLE:


Jante Volkswagen 9915:

Marquage manquant sur le voile et sur le cœur de la jante.

„CONTREFAÇON“

AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

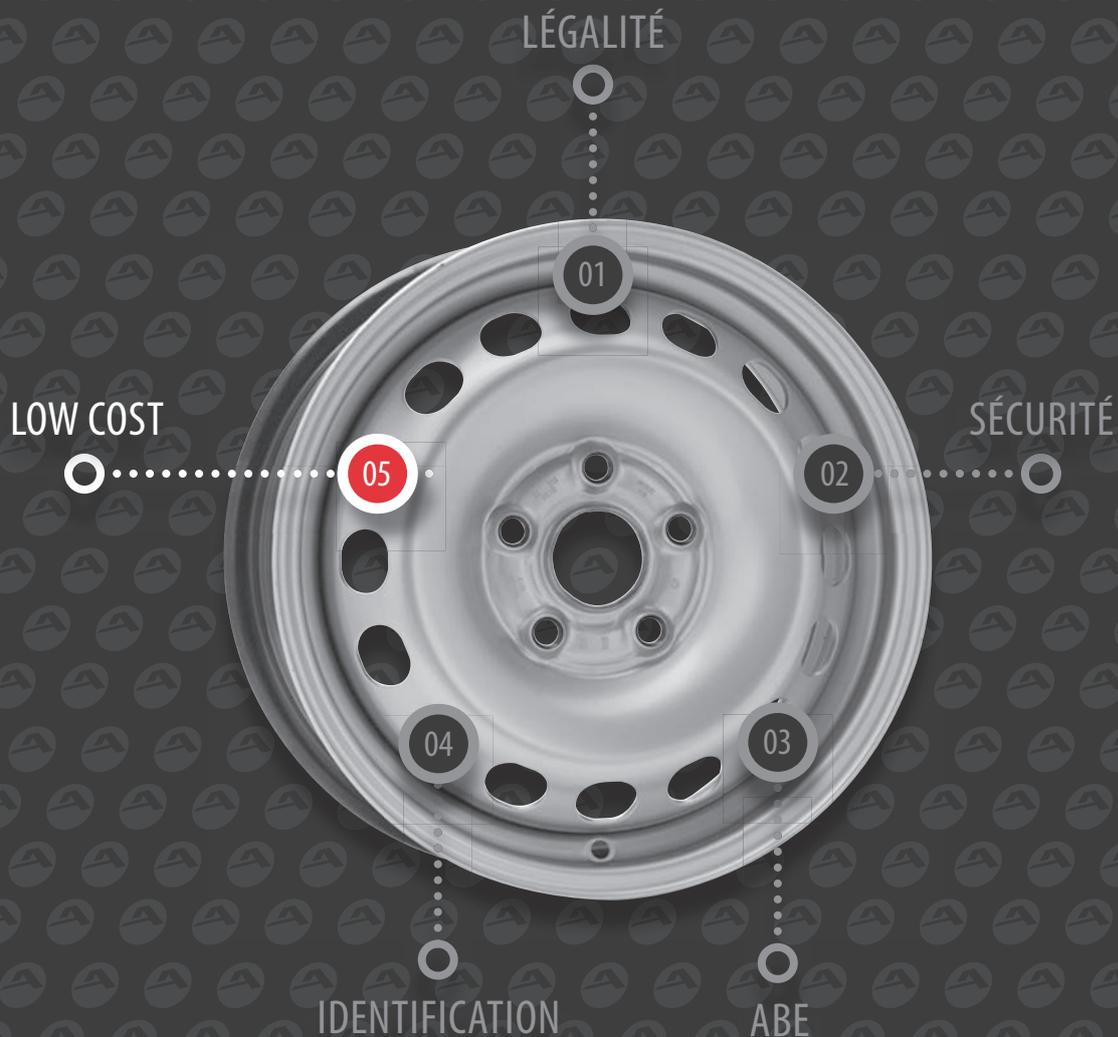

05 LOW COST

CECI A COMME RÉSULTAT

01

LÉGALITÉ

- PROCÉDURES JURIDIQUES (AVOCAT, FRAIS DE PROCÉDURE)
- FRAIS D'UNE ACTION DE RAPPEL DE JANTES

02

SÉCURITÉ

- FRAIS DE RÉPARATION À LA VOITURE
- FRAIS D'UNE ACTION DE RAPPEL DES JANTES
- BLESSÉS OU PIRE, DÉCÈS

03

ABE

- FRAIS DE REMPLACEMENT
- CLIENTS MÉCONTENTES

04


IDENTIFICATION

- FRAIS DE REMPLACEMENT
- CLIENTS MÉCONTENTES

„CONTREFAÇON“

AZIATIQUE

5 POINTS D'ATTENTION

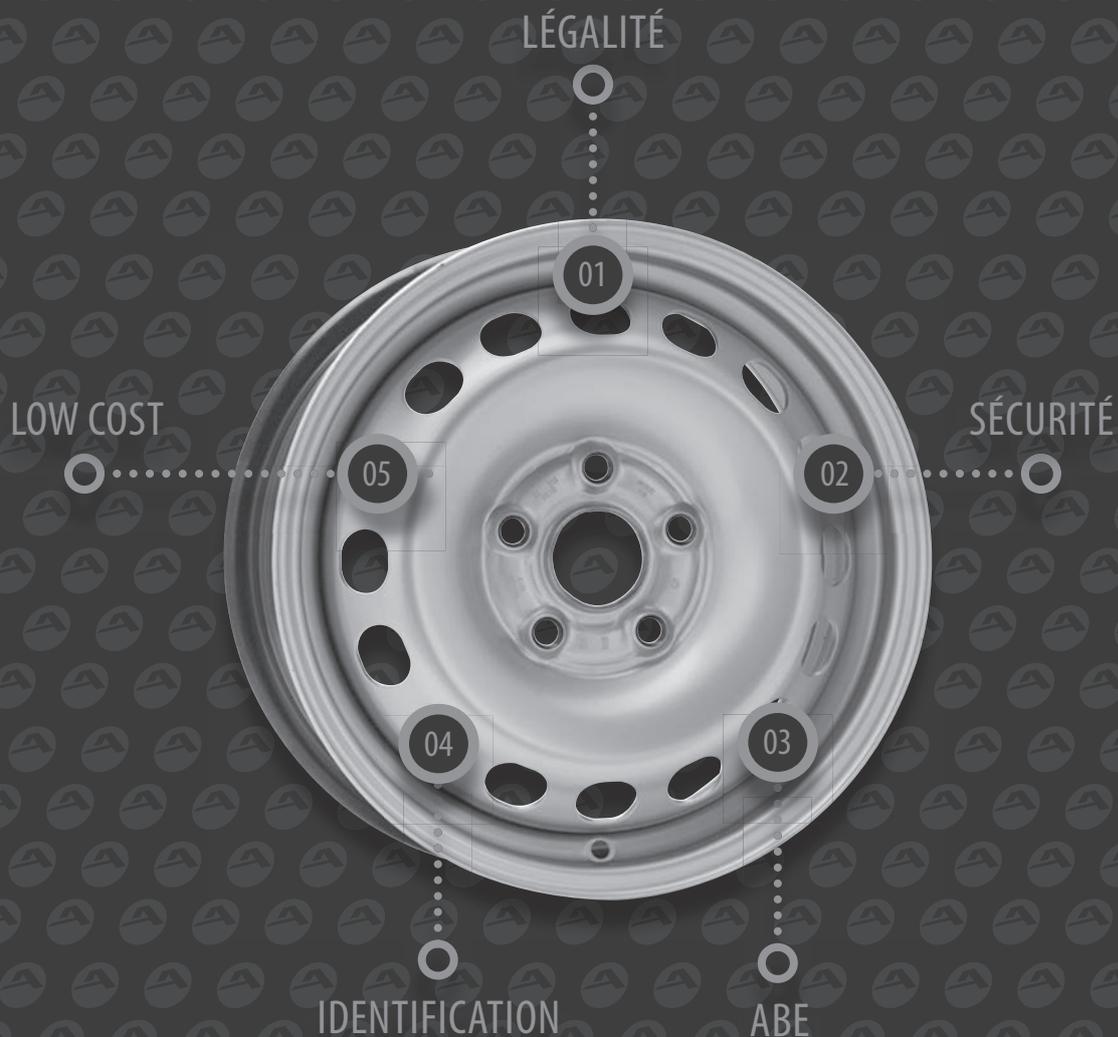

„CONTREFAÇON“
AZIATIQUE

